

A Siemreap, le 17 Juin 1947

MONUMENTS DU GROUPE D'ANGKOR

ANGKOR - WAT

BAS-RELIEF DE LA 3me ENCEINTE

Eroulements de la galerie Sud, partie Est

(le Samedi 14 Juin 1947, vers 6h)

R A P P O R T

Le Samedi 14 Juin 1947, vers 6 heures du matin, un éboulement a causé de très graves dégâts à la galerie sud, partie orientale, et à ses bas-reliefs dont les scènes diverses ont trait aux 32-33 enfers et 37 cioux.

La partie sinistrée aboutit à quelques mètres du pavillon d'angle Sud-est ; sur 38 mètres la galerie est complètement détruite, y compris le panneau des bas-reliefs, les matériaux s'étant effondrés de part et d'autre dans un désordre indescriptible ; ensuite sur 7 mètres environ, seule la voûte est tombée, le mur des bas-reliefs ainsi que la galerie latérale extérieure étant restés en place. La longueur totale de la section sinistrée est donc de 45 m. environ. Une petite partie de la galerie d'une dizaine de mètres après le gopura sud, est intacte.

Samedi, vers 8 heures, le gardien d'Angkor-Vat venait informer la Conservation de l'éboulement survenu. Le Secrétaire Mr TOURN n'a pas daigné venir me prévenir, est parti sur les lieux du sinistre accompagné de Mr SUON chef de chantier, avec la camionnette de la Conservation et, à son retour, envoyé le télégramme suivant :

Télégramme Officiel

N°95 Secrétaire Conservation Angkor
à Conservateur Musée Albert Sarraut Phnom-Penh
Galerie Sud bas-reliefs Angkor-Vat côté Est scène des enfers
a complètement écroulé quatorze Juin vers six heures du matin
dégâts causés presque 50 mètres longueur sans accident de personne.
Siemréap, le 14 Juin 1947
Le Secrétaire,
Signé : TOURN

C'est seulement vers 18 heures que j'ai appris le sinistre,
.....

par Mr le Conseiller, lui-même averti par Mr le Commandant VALLIN qui avait été alerté par un touriste.

Si j'étais été prévenu à la première heure, j'aurais prescrit à l'équipe d'Angkor-Vat de fouiller superficiellement les décombres et d'enlever immédiatement tous les fragments de grès sculpté d'un accès facile. De 18 à 19 heures, je n'ai pu toucher personne et le lendemain, Dimanche, jour de repos, les nombreux touristes ont eu toutes facilités, malgré guide et gardien, pour emporter des "souvenirs".

Dimanche 15 Juin, à la Conservation, vers 8h1/2, j'ai prescrit au Chef de Chantier d'effectuer ce travail Lundi matin, de poser d'autre part des barrières de bambous, de faire confectionner et de mettre en place de part et d'autre, un panneau "DEFENSE D'APPROCHER- DANGER" ; et enfin, après avoir ajusté des étais, de poser des témoins au mortier de ciment, sur les lézardes, de manière à surveiller le mouvement éventuel des maçonneries restées de bout, de chaque côté de la partie sinistrée.

En ce qui concerne l'origine du sinistre je ne puis évidemment donner aucune indication, ne connaissant pas suffisamment Angkor-Vat. Je suppose qu'un pilier de la galerie latérale ayant cédé, cela a entraîné de proche en proche l'effondrement de toute la construction, sur 45 mètres.

Le point de départ de la catastrophe doit être situé à l'endroit où existait une étroite lézarde dans le mur des bas-reliefs, au tiers Est du panneau. Le 4 Juin, j'avais remarqué que l'on voyait légèrement le jour à travers cette fissure. Mr SUON chef de chantier affirme que celle-ci n'avait subi aucun écartement durant ces derniers jours, ce qui aurait indiqué un mouvement de la voûte. Il prétend avoir mesuré sa largeur, vérification qui est peut-être moins précise que celle qu'aurait donné un témoin en mortier. Pourtant des visiteurs m'ont indiqué qu'on y passait la main, la veille, le 13 Juin. Si j'avais pu être prévenu les jours précédents, j'aurais pu peut-être reconnaître le point faible, faire placer arpie au cric des étais, des m driers et éviter le catastrophe.

L'Ingénieur Subdivisionnaire des T.P.
Signé : BRUNET

P.C.C.